
Handleiding

DIAZ | SUNPROTECTION

Motion Bluetooth batterijmotor programmatie met Motionblinds Bluetooth app

Inleiding

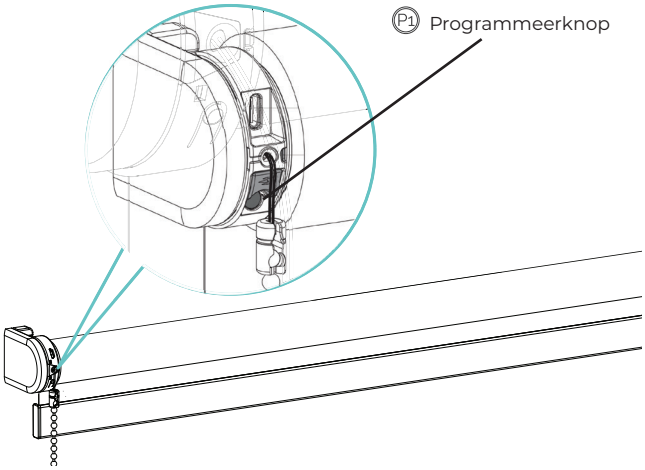


Indien uw motor niet reageert volgens onderstaande stappen, ga dan naar probleemoplossing (pg 3).

1 x drukken op de programmeerknop P1 (de)activeert de programmeermodus




Laat uw klant voorafgaand aan de installatie controleren als hij de meest recente IOS-versie op zijn smartphone heeft geïnstalleerd.




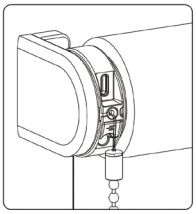

Rolgordijnen

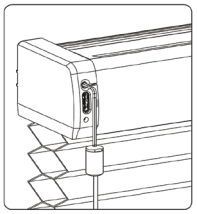


Plissés

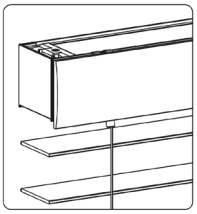

Horizontale jaloezieën

Snelstart gids

1 Motor uit transportmodus halen

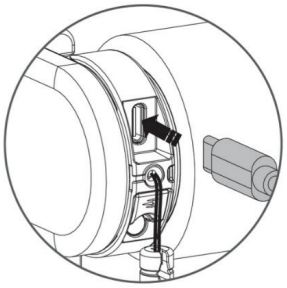


Led = OK
Led = transportmodus

Activeer de motor door deze op te laden met een USB-C kabel.

Motion Bluetooth batterijmotor - CM - 03/CM-06/CM-08 programmatie via app - V.26-01

Alternatieve methode (motor uit transportmodus halen)

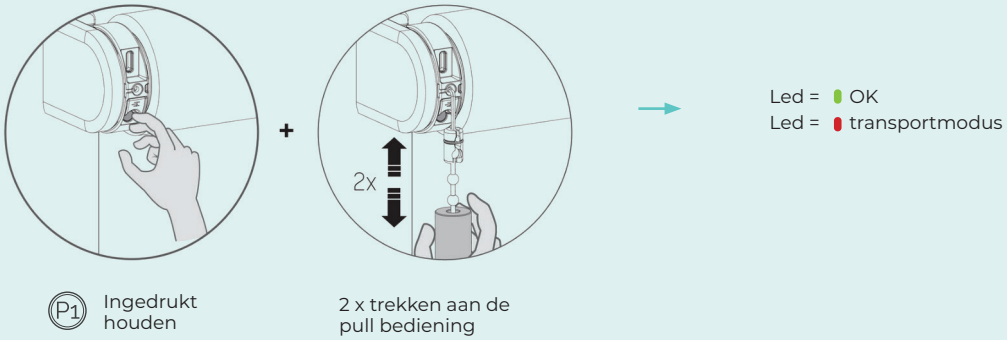


2 Download Motionblinds Bluetooth app (indien dit nog niet voorafgaand aan de installatie werd geïnstalleerd). Zie p3.

3 Open de Motionblinds Bluetooth app en klik op het + teken.

4 Kies het juiste product.

5 Klik op Scan Setup Code en scan de QR-code die je in de tassel kan vinden.

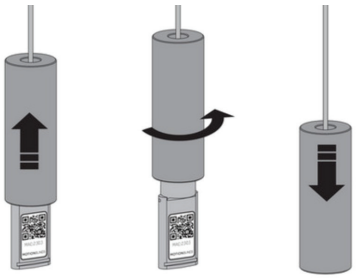

Optioneel

1 Aanpassen boven- en onderlimiet

1.1 Open instellingen van de motor in de app.

1.2 Kies bovenste positie, pas aan door middel van de op/neerknoppen. Klik op bewaar bovenste positie.

1.3 Kies onderste positie, pas aan door middel van de op/neerknoppen. Klik op bewaar onderste positie.

2 Favoriete positie★

2.1 Open de instellingen van de motor in de app. Kies favoriete positie. Ga naar de favoriete positie en klik op gedaan.


2.2 Ga naar favoriete positie



Probleemoplossing

1 Verwijder de raambekleding uit de app aambekleding uit de app.

2 Reset van de motor

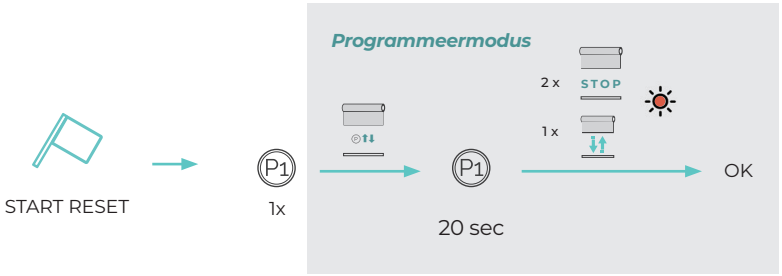

3 Klik op + teken in de app. Volg de instructies op het scherm.

4 Ga naar instellingen van de motor in de app.

5 Programmeer uw raambekleding.

5.1 Controleer draairichting

5.2 Bewaar bovenste positie

5.3 Bewaar onderste positie

Voorzie bij horizontale jaloezieën in alu of hout steeds een speling van +/- 1 cm tussen de bovenste lamelen de bovenbak.
De koorden mogen zeker niet onder spanning staan, dit kan zorgen voor snelle slijtage met breken van de koorden tot gevolg.

Hebt u bijkomende vragen over de programmatie van dit type motor, scan de QR-code en stel uw vraag.
https://support.motionblinds.com/nl/

Download de Motionblinds Bluetooth app

App store

Play store